

РАЗДЕЛ 310-02В Управление ускорением (акселератор)

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	310-02-2
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Управление ускорением (акселератор).....	310-02-3
Осмотр и проверка.....	310-02-3
Таблица признаков неисправности.....	310-02-3

СПЕЦИФИКАЦИИ

Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи

Наименование	Спецификация
Информация на настоящий момент отсутствует.	

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Управление ускорением (акселератор)

Осмотр и проверка

1. Проверьте жалобу клиента.
2. Выполните визуальную проверку наличия очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Таблица визуального осмотра

Механические факторы	Электрические факторы
– Педаль акселератора – Корпус дроссельной заслонки – Трос акселератора	• Плавкий предохранитель (и) • Реле • Жгут электропроводки • Электрический штекерный разъем (ы) • Модуль управления силовым агрегатом (PCM)

3. Если очевидная причина выявленной Вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к Таблице признаков неисправности.

Таблица признаков неисправности

Состояние	Возможные Причины	Действие
• Большое усилие или ощущение неравномерности хода/ заедания при нажатии на педаль акселератора	• Повреждение троса акселератора	• УСТАНОВИТЕ новый трос акселератора.
	• Неправильная установка троса акселератора	• ПРОВЕРЬТЕ правильность установки троса акселератора.
	• Износ или повреждение корпуса дроссельной заслонки	• УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.
	• Посторонний предмет (ы) в корпусе дроссельной заслонки.	• ОСМОТРИТЕ на наличие постороннего предмета (ов). При необходимости УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Состояние	Возможные Причины	Действие
• Затруднено возвращение педали акселератора в исходное положение	• Износ или поломка возвратной пружины дроссельной заслонки	• УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.
	• Износ или повреждение корпуса дроссельной заслонки	• УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.
	• Повреждение троса акселератора	• УСТАНОВИТЕ новый трос акселератора.
	• Посторонний предмет (ы) в корпусе дроссельной заслонки.	• ОСМОТРИТЕ на наличие постороннего предмета (ов). При необходимости УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.
• Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода	• Повреждение троса акселератора	• УСТАНОВИТЕ новый трос акселератора.
	• Неправильная установка троса акселератора	• ПРОВЕРЬТЕ правильность установки троса акселератора.
	• Износ или повреждение корпуса дроссельной заслонки	• УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.
	• Посторонний предмет (ы) в корпусе дроссельной заслонки.	• ОСМОТРИТЕ на наличие постороннего предмета (ов). При необходимости УСТАНОВИТЕ новый корпус дроссельной заслонки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D.