

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen rechter koplampunit en regeleenheid voor adaptieve verlichting	Controleer de bedrading van de horizontale-standsensor rechts op onderbreking	Doorgaan met Stap 2	Onderbreking in circuit	Herstel de bedrading
2	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen rechter koplampunit en regeleenheid voor adaptieve verlichting	Controleer de bedrading van de horizontale-standsensor rechts op massasluiting	Doorgaan met Stap 3	Massasluiting	Herstel de isolatie naar massa
3	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen rechter koplampunit en regeleenheid voor adaptieve verlichting	Controleer de bedrading van de horizontale-standsensor rechts op kortsluiting naar V-accu	Doorgaan met Stap 4	Kortsluiting naar V-accu	Herstel de isolatie naar V-accu
4	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING VAN HOEKSTANDSENSOR CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Horizontale-standsensor rechts	Controleer de slag van de hoekstandsensor in de rechter koplampunit op mechanische belemmeringen	Einde diagnose	Hoekstandsensor werkt niet correct	Vervang de rechter koplampunit Bew. 5540B82